



Service Bulletin

Date: October 14, 2009

Product Line: Snowmobile

Bulletin No: 2010-1-04

Subject: Cable Tie


Affected Models: S2010ACCPRUSG - 2010 Sno Pro 500 models within the VIN range of 113649 to 114297.

■ **NOTE:** For identification purposes, it is necessary to refer to only the last six digits of the VIN. Also please refer to Cat Tracker to verify if a VIN is affected by this Service Bulletin.

Condition: A cable tie was inadvertently left out securing the main harness to the chassis. Failure to secure the main harness may result in damage to the main harness.

Solution: Install the Cable Tie (p/n 0123-788) which will prevent the harness from contacting hot exhaust components during hood removal. Cable tie should not be over-tightened. Once the cable tie is installed, there should be approximately six inches of the harness above the cable tie. See Fig. 1.

Fig. 1

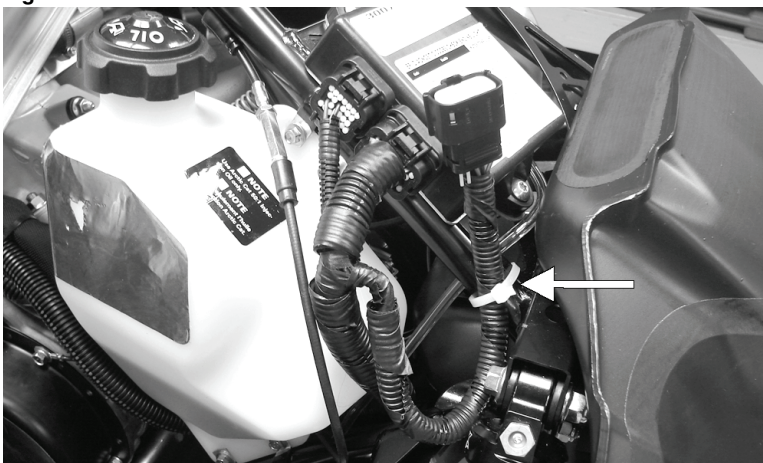

Warranty: A labor allowance of 0.2 hr plus one Cable Tie (p/n 0123-788) will be paid per affected snowmobile.

■ **NOTE:** It is required to enter the current mileage of each affected model at the time the claim is submitted.

⚠ ATTENTION

To ensure that the necessary service work is completed in a timely manner and that this issue can be resolved, Arctic Cat is requesting that all service work be completed prior to October 14, 2010. All warranty claims directly related to this issue will not be honored after October 14, 2010, without prior approval.



Bulletin de Service

Date: Le 14 octobre 2009

Ligne de produit: Motoneige

Numéro de bulletin: 2010-1-04

Objet: Attache de câble


Modèles concernés: S2010ACCPRUSG - Modèles 2010 Sno Pro 500 entre la range de NIV de 113649 à 114297

■ **REMARQUE:** A des fins d'identification, il est nécessaire de se référer seulement aux six derniers chiffres du NIV. SVP Verifier sur Cat Tracker si le numéro de série est affecté par ce bulletin.

Condition: Par mégarde un attache de câble a été oublier pour la fixation du faisceau principal au châssis. Sans fixation le faisceau principal pourrait être endommager.

Solution: Installer l'Attache de câble (n/p 0123-788) pour la prévention du contact du faisceau principal au pièces d'échappement durant l'enlèvement du capot. Prenez précaution de pas mettre l'attache de câble trop serrer. Après l'installation de l'attache de câble, il devrait avoir 6 pouces du faisceau au dessus de l'attache. Consultez l'III 1.

III. 1

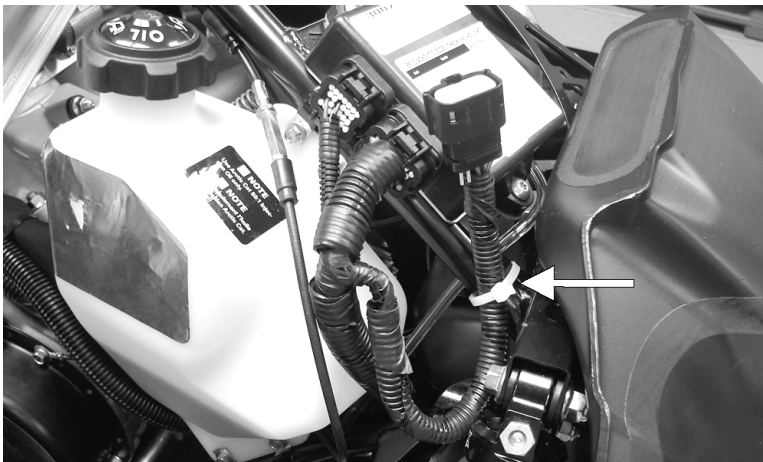

Main-d'oeuvre: Une allocation de main d'oeuvre de 0'2 h plus un (1) attache de câble (n/p 0123-788) sera payée par motoneige concernée.

■ **REMARQUE:** Le kilométrage actuel de chaque modèle visé doit être indiqué au moment de soumettre la réclamation.

ATTENTION

Pour s'assurer que le travail de révision nécessaire soit complété rapidement et que ce problème peut être réglé, Arctic Cat demande que tout travail de révision soit complété avant le 14 octobre 2010. Toutes réclamations de garantie directement en rapport à ce problème ne seront plus acceptées après le 14 octobre 2010 sans préautorisation.